

## МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШИХ МАСТЕРОВ

### LG

*Модель 200.* Многие пользователи жалуются, что телефон перестает звонить при поступлении входящих вызовов. При этом на табло высвечивается сообщение «ВХОДЯЩИЙ БЛОКИРОВКА». Для вывода телефона из этого состояния необходимо проделать следующее: в меню выбрать — «аудиопрофиль», «стандартный», «применить», «вибровозвон», «вкл». Затем выйти из меню и отключить вибровозвон нажатием клавиши «\*» [звездочка].

### SANYO

*Модели CLT-5280, CLT-5880.* Не нажимаются кнопки на трубке. Требуется замена процессора в трубке (LC66358B-4D73(-4D63)).

*Модель CLT-536.* Кнопки на базе могут нажиматься, но база не работает. Требуется замена процессора в базе (LC662312A-4J03). Цена процессоров примерно 500...600 руб. Обратите внимание, что процессоры с другими прошивками не работают, например, те, что продаются у некоторых поставщиков за 100 руб.

### SIEMENS

*Модель Gigaset 1010.* Трубка закодирована, а код, естественно, неизвестен. Выпаиваем EEPROM, и с помощью программатора PoniProg смотрим адреса 27 и 28, где находится заветный код в явном виде.

### PANASONIC

*Модель KX-T1005.* Трубка не реагирует на кнопки. Неисправен конденсатор C905.

Нет связи трубки с базой. Неисправен конденсатор C108. В ремонт периодически поступают телефоны, у которых эти дефекты присутствуют именно в паре.

*Модель KX-T408 и аналогичные.* В нескольких аппаратах этого типа обнаружился дефект, внешнее проявление которого заключается в следующем: при исправном аккумуляторе телефонная трубка никак не реагирует на нажатия кнопок клавиатуры. При проверке осциллографом обнаруживалось, что тактовый генератор 32,768 кГц работает, а на входах 5...7 микроконтроллера присутствуют высокие уровни напряжения вместо низких. Причина: обрыв печатного проводника, соединяющего вывод 3 микросхемы IC3 с выводом 33 микроконтроллера.

Трубка не реагирует на нажатие кнопок, процессор трубки не запускается. Пробит диод D15, соединяющий батарею и клемму зарядки. В результате открывается транзистор Q15. Диод звонится как исправный. Дефект типовой.

*Модели KX-T7980, 9050, 9080, 9280.* Нет связи трубка-база из-за ухода частот передатчика или приемника. Дефект встречается у 3...4-летних аппаратов. Причина: окислились подстроечные конденсаторы в ВЧ-блоке.

*Модели KX-T9050, KX-T9080.* Отсутствует или неустойчива связь базы с трубкой. Рекомендация: настроить RF-блоки. В трубке необходимо установить перемычку для включения тестового режима и нажать

кнопку «Pause». При этом в динамике будет слышен шум. С помощью подстроечных конденсаторов TX и RX нужно установить напряжение 1,8 В в контрольных точках VCO для TX и RX соответственно. Для этой операции желательно иметь ремонтный кабель, но можно обойтись и без него, подпаяв к контрольным точкам короткий отрезок провода (контрольные точки находятся на нижней стороне RF-блока). Напряжение удобно контролировать с помощью осциллографа, установив предел измерения 0,5 В/дел. Настройка контуров довольно острая, вращать подстроечники нужно обязательно диэлектрической отверткой. Также полезно подстроить опорный генератор на 12,800 МГц. После этого подключаем базу к телефонной линии, устанавливаем связь и с помощью осциллографа смотрим сигнал 400 Гц — тон линии на выходе дискриминатора трубки. Вращением триммера добиваемся максимальной неискаженной амплитуды сигнала. Подстройкой контура дискриминатора добиваемся того же. База настраивается аналогично. Для входа в тестовый режим закорачиваются соответствующие контрольные точки, затем подается питание. Перед настройкой хорошо затяните все винты в RF-блоках.

*Модели KX-T9050B, KX-T9080BX, KX-T9000, KX-T9100, KX-T9200, KX-T9150, KX-T9250.* Дефект: шум во время разговора. Для устранения дефекта необходимо увеличить сопротивление R87 (6,8 кОм) до 12 кОм.

*Модель KX-T9080.* Неисправность: отсутствует связь трубки с базой. Неисправна трубка. В сервисном режиме невозможно установить напряжение 1,8 В в контрольных точках RX VCO и TX VCO. Вместо 1,8 В в контрольных точках напряжение составляет всего около 0,2 В и при регулировке подстроечными конденсаторами VC301 и VC302 не меняется. Неисправным оказался опорный генератор на 12,8 МГц (микросхема X302). После замены генератора аппарат заработал.

*Модель KX-T9350.* Если уменьшилась дальность связи трубки и базы, в первую очередь нужно проверить в трубке полосовой фильтр FL405. В 99% случаев он неисправен.

*Модель KX-TC1000.* Пропадает связь трубка-база. Дефект — в контактной группе заряда на базе. Контакты подключаются к трубке через переключатель на пружинках. При эксплуатации контакт нарушается, и, естественно, сбивается PIN-код.

*Модель KX-TC185-B.* Радиус связи трубки и базы мал и составляет 1,5...2 м. В трубке, при установлении связи даже на небольшом расстоянии, прослушивается слабый шум. Неисправна трубка (радиоприемный тракт). Обычно в уменьшении чувствительности виноват УРЧ, где выходит из строя полевой или биполярный транзистор. В данном случае причиной неисправности оказался дефектный фильтр на 455 кГц.

*Модель KX-TC408.* Невозможно настроить частоту передатчика. Необходимо заменить варикап.

Печатается с разрешения **Михаила Рязанова**  
<http://www.telemaster.ru>